# FCVC8B-R | SENSOR INTELIGENTE DE TCOV CON ZUMBADOR

Instrucciones de montaje y funcionamiento





# Índice

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCION	3 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
CÓDIGOS DE ARTÍCULOS	
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y USO	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
ESTÁNDARES	
DIAGRAMA(S) DE FUNCIONAMIENTO	
CABLEADO Y CONEXIONES	6
ETAPAS DE MONTAJE	6
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	
COMPROBACIÓN DEL MONTAJE EFECTUADO	
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	10
GARANTÍA Y RESTRICCIONES	10
MANTENIMIENTO	10



# MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIÓN



Lea toda la información, la Hoja de Datos, los Mapas de los Registros Modbus y las Instrucciones de Montaje y Funcionamiento, así como examine el Esquema del Cableado y las Conexiones, antes de que empiece a usar el producto. Para seguridad personal y del equipo, así como para rendimiento óptimo del producto, asegúrese que Usted haya entendido completamente el contenido del presente documento, antes de que empiece el montaje, el uso o el mantenimiento de este producto.



Por motivos de seguridad y licencia (CE), la transformación y/o las modificaciones del producto, realizadas sin la autorización debida, son inadmisibles.



Este producto no tiene que estar expuesto a condiciones anormales, como por ejemplo: temperaturas extremas, luz solar directa o vibraciones. La exposición prolongada a sustancias y vapores químicos en concentración elevada puede afectar al rendimiento del producto. Asegúrese que el ambiente, donde el producto va a funcionar, sea lo más seco posible, evite la condensación.



Todas las actividades de montaje tienen que cumplir las normas y las regulaciones locales de salud y seguridad, así como los estándares de electricidad locales y las otras normativas aplicables en materia. Este producto puede ser montado solamente por un ingeniero o técnico, que tenga conocimientos y experiencia profesionales respecto a sus características y funcionamiento, así como respecto a las medidas de seguridad y precaución.



Evite contactos con componentes eléctricos, que estén bajo tensión. Desconecte siempre la fuente de alimentación antes de que proceda a la conexión del cableado del producto, su mantenimiento o reparación.



Compruebe siempre, que Usted aplique la fuente de alimentación adecuada, así como que use el cableado, cuyos tamaño y características son apropiados para el producto. Asegúrese que todos los tornillos y tuercas estén apretados bien y los fusibles, (siempre que se encuentren disponibles), estén montados correctamente.



El reciclaje de los equipos y los embalajes debe tenerse en cuenta. Esta actividad tiene que realizarse conforme a la legislación, las normas y las regulaciones nacionales y locales.



En caso de que surja alguna pregunta, cuya respuesta no pueda encontrarse en el presente documento, por favor, póngase en contacto con nuestro soporte técnico o consulte algún especialista en materia.



### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Las series FCVC8B-R incluyen sensores inteligentes con indicador acústico. Estos sensores miden total de compuestos orgánicos volátiles - TCOV, temperatura y humedad. La concentración de TCOV constituye un indicador preciso de la calidad del aire interior. Sobre la base de las mediciones de temperatura y humedad relativa, se calcula el punto de rocío. Su algoritmo controla una salida analógica / con señal de modulación según las mediciones de TCOV, temperatura y humedad, que se puede usar para control directo de ventiladores EC, reguladores de velocidad de ventiladores AC y actuadores para válvulas o compuertas. Todos los parámetros son accesibles a través de la comunicación Modbus RTU.

# **CÓDIGOS DE ARTÍCULOS**

Código de artículo	Alimentación	lmax
FCVC8B-R	85-264 VAC / 50-60 Hz	35 mA

# ÁMBITO DE APLICACIÓN Y USO

- Demanda controlada de ventilación, según la concentración de TCOV, temperatura y humedad relativa.
- Adecuados para edificios residenciales y comerciales
- Solamente para uso en interiores

# **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Tensión de entrada universal: 85—264 VAC / 50—60 Hz
- Tipo de salida analógica /con señal de modulación:
  - ► Modo de 0—10 VDC: carga mín. 50 kΩ ( $R_L$  ≥50 kΩ)
  - ► Modo de 0—20 mA: carga máx.  $500 \Omega (R_1^T \le 500 \Omega)$
  - ▶ Modo de PWM (tipo colector abierto): Frecuencia de PWM: 1 kHz, carga mín.  $(R, \ge 50 \text{ k}\Omega)$  nivel de tensión PWM 3,3 VDC o 12 VDC
- Alcance de temperatura elegible: 0—50 °C
- Alcance de humedad relativa elegible: 0—100 %
- Alcance de TCOV elegible 0—60.000 ppb
- Elemento sensor de TCOV recambiable
- Indicador acústico recambiable, que se puede ajustar a través de la comunicación Modbus RTU (apagado, sonido continuo o pulsante)
- Tiempo de precalentamiento: 15 minutos
- 3 LEDs con intensidad de luz ajustable para indicación del estado de funcionamiento del dispositivo
- Precisión: ±0,4 °C (alcance 0-50 °C), ±3 % HR (alcance 0-100 % HR); ±15% TVOC (0-60.000 ppb)
- Montaje empotrado o en superficie
- Caja:
  - ▶ interna: de plástico RABS, de color negro
  - externa: ABS, de color blanco
  - ▶ panel frontal: ASA, de color blanco
- Estándar de protección: IP30 (según EN 60529)
- Condiciones ambientales de funcionamiento:
  - ▶ temperatura: 0—50 °C
- ▶ humedad relativa: 0—95 % HR (sin condensación)
- Temperatura de almacenamiento: -10—60 °C




## **ESTÁNDARES**

Low Voltage Directive 2014/35/EC:

CE

- ► EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) Amendment AC:1993 to EN 60529
- ► EN 60730-1:2011 Automatic electrical controls for household and similar use Part 1: General requirements
- EMC Directive 2014/30/EC
  - ► EN 60730-1:2011 Automatic electrical controls for household and similar use -Part 1: General requirements
  - ▶ EN 61000-6-1:2007 Electromagnetic compatibility (EMC) Part 6-1: Generic standards-Immunity for residential, commercial and light industrial environments
  - ► EN 61000-6-3:2007 Electromagnetic compatibility (EMC) Part 6-3: Generic standards Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments Amendments A1:2011 and AC:2012 to EN 61000-6-3
  - ► EN 61326-1:2013 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use EMC requirements Part 1: General requirements
  - ▶ EN 61326-2-3:2013 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use EMC requirements Part 2-3: Particular requirements Test configuration, operational conditions and performance criteria
- WEEE 2012/19/EC
- RoHs Directive 2011/65/EC


# **DIAGRAMA(S) DE FUNCIONAMIENTO**

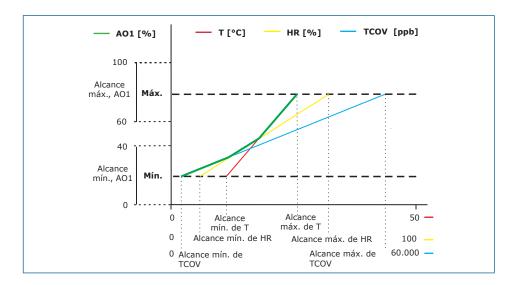



La salida se cambiará automáticamente, dependiendo del valor más alto de TCOV, T o HR. Esto es, el valor más alto de los tres controlará la salida. Véase la línea verde del 'Diagrama de funcionamiento'. Se pueden desactivar una o varias mediciones. Por ejemplo, es posible controlar la salida solamente en función de las mediciones de TCOV.



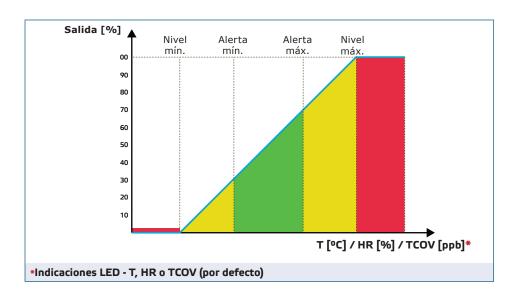

#### **CABLEADO Y CONEXIONES**

L	Fuente de alimentación, fase (85—264 VAC / 50—60 Hz)
N	Fuente de alimentación, neutra
Ao	Salida analógica /con señal de modulación (0—10 VDC /0—20 mA /PWM)
GND	Masa AO
Α	Modbus RTU (RS485), señal A
/B	Modbus RTU (RS485), señal / B
Conexiones	Bloques de terminales de resorte, sección del cable: 2,5 mm², paso 5 mm, cable apantallado

#### **ETAPAS DE MONTAJE**

Antes de que empiece a montar el dispositivo, lea detallada y cuidadosamente las 'Medidas de seguridad y precaución'. Elija una superficie para el montaje sólida y lisa, (como por ejemplo: pared, panel, etc.). A continuación proceda con los siguientes pasos:



La descomposición de los productos plásticos puede influir sobre el funcionamiento del sensor. Tiene que esperar varios días para que el sensor se adapte a todas las condiciones del medio ambiente. Esto estabilizará su funcionamiento y garantizará mediciones más precisas.


#### Montaje empotrado

- 1. Desconecte la fuente de alimentación.
- 2. Quite el panel frontal y, a continuación, saque el sensor para conectar más fácilmente el cableado.
- 3. Conecte los cables según el esquema de cableado, (véase Fig. 1).





4. Monte la caja interna, utilizando elementos de fijación adecuados, (no incluidos en el kit de montaje). Cumpla con las dimensiones y la posición de montaje correctas como se muestra en la Fig. 2 y Fig. 3.

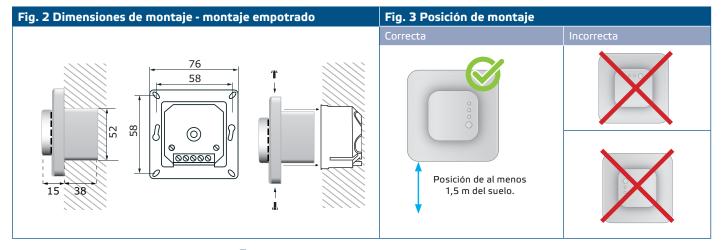


- 5. Vuelva a colocar el panel frontal, fijándolo con los tornillos.
- **6.** Active la fuente da alimentación.
- 7. Personalice los ajustes de fábrica a través del 'software' 3SModbus o usando el configurador Sensistant. Para los ajustes de fábrica, consulte el Mapa de los Registros Modbus.

#### Para montaje en superficie

- 1. Desconecte la fuente de alimentación.
- 2. Quite el panel frontal de la caja.
- 3. Saque la caja externa.
- 4. Monte la caja externa en la pared, usando los tornillos y los pernos, (incluidos en el kit de montaje). Cumpla con las dimensiones y la posición de montaje correctas como se muestra en la Fig. 4 y Fig. 5.
- 5. Inserte los cables a través de los agujeros de la caja.



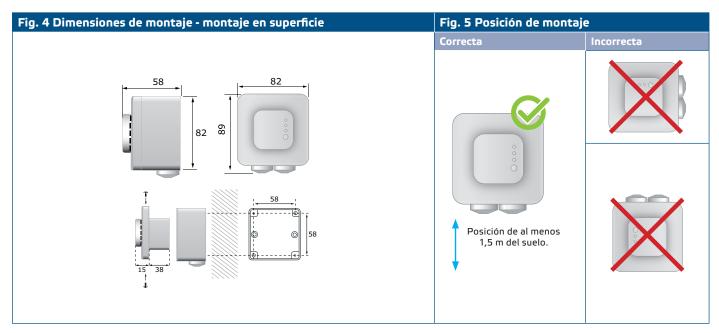


- Conecte el cableado según la información y las instrucciones contenidas en la sección 'Cableado y conexiones' y como se muestra en la Fig. 1.
- Coloque la caja interna en la externa, fijándolas con los tornillos y las tuercas, (incluidos en el kit de montaje). (Consulte la Fig. 4).
- 8. Vuelva a colocar el panel frontal, fijándolo con los tornillos.
- 9. Active la fuente da alimentación.
- 10. Personalice los ajustes de fábrica a los que Usted desee, utilizando el software 3SModbus o Sensistant, (siempre que esto sea necesario). Para los ajustes de fábrica, consulte el Mapa de los Registros Modbus del producto

Para los ajustes de fábrica, consulte el Mapa de los Registros Modbus. Este documento se puede encontrar en la sección 'Documentos' de la página del producto en el sitio web de Sentera. Los Registros Modbus de los productos con una versión antigua del 'firmware' pueden ser incompatibles con estos mapas.



Para asegurar una conexión correcta, el resistor NBT debe activarse solamente en dos dispositivos en la red Modbus RTU. Si es necesario, active el NBT a través de 3SModbus o Sensistant (*Holding register 9*).

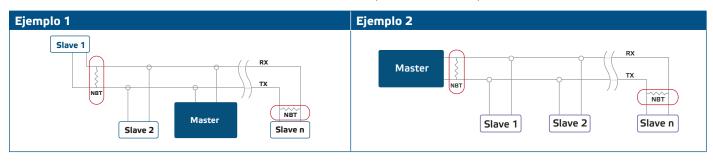



En una red Modbus RTU, deben activarse dos terminadores de 'bus' (NBTs).



**NOTA** 

Este sensor no está diseñado para monitoreo y control de parámetros en ambientes, donde su avería puede provocar una amenaza para la vida y la salud de las personas o causar daños medioambientales.





¡No exponga a la luz solar directa!

#### INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO



**NOTA** 

Una vez conectado a la fuente de alimentación el dispositivo precisa un período de precalentamiento con duración de 15 minutos. Durante el periodo de precalentamiento, las mediciones de TCOV permanecerán en 0 ppb.

#### Procedimiento de calibración:

No se precisa calibración del sensor. Todos los elementos sensores están calibrados y probados en nuestra fábrica.

En el improbable caso de avería del elemento sensor TCOV, este componente puede reemplazarse.

#### Actualización de firmware


Las nuevas funciones y correcciones de errores son disponibles a través de la actualización del software. En caso de que su dispositivo no tenga instalado el firmware más reciente, puede actualizarlo. SenteraWeb es la forma más sencilla de actualizar el firmware de su dispositivo. En caso de que no tenga una puerta de enlace a Internet el firmware se puede actualizar a través de la aplicación 3SM boot, (parte del software gratuito de Sentera 3SMcenter).



Asegúrese de que la fuente de alimentación no se interrumpa durante el procedimiento de 'bootload'.

#### Indicaciones LED

- Cuando el LED verde está encendido, el valor medido, (TCOV, temperatura o humedad relativa), se encuentra entre los niveles de alerta mínimo y máximo. En este caso la alarma acústica estará apagada - OFF (consulte la Fig. 6 - 1).
- Cuando el LED amarillo está encendido, el valor medido, (TCOV, temperatura o humedad relativa), ha alcanzado un nivel de alerta. En este caso la alarma acústica estará activada - ON. (Consulte la Fig. 6 - 2).
  Cuando el LED amarillo está parpadeando, la comunicación Modbus se ha
  - Cuando el LED amarillo está parpadeando, la comunicación Modbus se ha interrumpido y el HR8 está activado (tiempo de espera de Modbus > 0 segundos).
- **3.** Cuando el LED rojo está encendido, el valor medido, (temperatura, humedad relativa o TCOV), está por debajo del nivel mínimo o por encima del nivel máximo. En este caso la alarma acústica estará activada ON. El LED rojo parpadeante indica pérdida de comunicación con uno de los sensores (consulte la **Fig. 6 3**).






**NOTA** 

La salida de la alarma acústica se puede ajustar a través del 'Modbus Holding Register 78'. Introduciendo 'O' en el 'Modbus Holding Register 78' la alarma acústica se puede desactivar. Por defecto, la alarma acústica emite un sonido 'continuo'. Introduciendo '2' en el 'Modbus Holding Register 78' la alarma acústica emitirá un sonido pulsante.



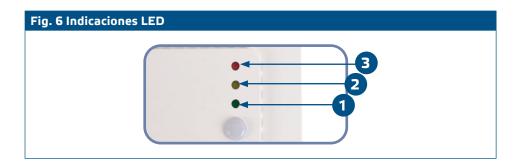



Por defecto, las indicaciones LED se refiere a las mediciones de TCOV. Está indicación se puede cambiar por la indicación de las mediciones de temperatura o humedad relativa a través del 'Modbus Holding Register 79' (consulte la **Tabla** 'Holding registers').



La intensidad del LED verde se puede ajustar entre el 0 y 100% con un intervalo del 10% de acuerdo con el valor establecido en 'Holding register 80'. La pantalla se activa introduciendo 'O' en 'holding register 80', (Lectura de los valores medidos 'Measurement readout').

#### Sensor de luz ambiental

La intensidad de luz medida en 'lux' está disponible en el 'Input Register 41'. Además, se pueden definir los niveles de 'activo' (active) y 'espera' (standby) en los 'Holding registers 35 y 36'. El 'Input Register 42' indica si el valor medido está por debajo del nivel 'espera', por encima del nivel 'activo' o entre ambos niveles:

- El nivel de luz ambiental < 'espera' (standby): El 'Input Register 42' indica 'Standby'.</p>
- Nivel de luz ambiental > 'espera' (standby): El 'Input Register 42' indica 'Active'.
- Nivel 'espera' (Standby level) < Nivel de luz ambiental (Ambient light level) < Nivel 'activo' (Active level): El 'Input Register 42' indica 'Baja intensidad' (Low intensity).</li>

# COMPROBACIÓN DEL MONTAJE EFECTUADO

Después de conectar la fuente de alimentación, el LED correspondiente al parámetro de medición se encenderá. Si esto no ocurre, comprueba las conexiones.

#### TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Evite choques y condiciones extremas, almacene en el embalaje original.

# **GARANTÍA Y RESTRICCIONES**

Dos años a partir de la fecha de entrega contra defectos de fabricación. Cualesquiera modificaciones o cambios del producto, realizados después de la fecha de publicación de este documento, eximen al fabricante de todo tipo de responsabilidades. El fabricante no asume ninguna responsabilidad para errores de imprenta, malas interpretaciones u otros errores en este documento.

#### **MANTENIMIENTO**

En condiciones normales este producto no requiere mantenimiento. Si esté sucio, limpie con un paño seco o húmedo. En caso de que esté muy sucio, limpie con productos no agresivos. Durante la realización de estas actividades, la unidad debe permanecer desconectada de la fuente de alimentación. Preste atención para que no entren ningunos fluidos en la unidad. Vuelva a conectar a la fuente de alimentación, solamente cuando el dispositivo está completamente seco.