

RTVS8

MODBUS RTU HABERLEŞMELİ
115–230 VAC TRAFO FAN HIZI
KONTROL CİHAZI

Montaj ve kullanım talimatları



İçindekiler tablosu

GÜVENLİK VE ÖNLEMLER	3
ÜRÜN AÇIKLAMASI	4
ÜRÜN KODLARI	4
AMAÇLANAN KULLANIM ALANI	4
TEKNİK BİLGİLER	4
STANDARTLAR	4
KABLOLAMA VE BAĞLANTILAR	5
ADIM ADIM MONTAJ TALİMATLARI	6
KULLANIM TALİMATLARI	10
KURULUMUN DOGRULANMASI	12
NAKLİYE VE DEPOLAMA	13
GARANTİ VE KISITLAMALAR	13
BAKIM	13

GÜVENLİK VE ÖNLEMLER



Ürünle çalışmadan önce tüm bilgileri, veri sayfasını, Modbus haritasını, montaj ve çalışma talimatlarını okuyun ve kablolama ve bağlantı şemasını inceleyin. Kişisel ve ekipman güvenliğiniz ve optimum ürün performansı için, bu ürünü kurmadan, kullanmadan veya bakımını yapmadan önce içeriği tam olarak anladığınızdan emin olun.



Güvenlik ve lisanslama (CE) nedenleriyle, ürünün izinsiz dönüştürülmesi, modifikasyonu ve / veya değiştirilmesi kabul edilemez.



Ürün, aşırı sıcaklıklar, doğrudan güneş ışığı veya titreşim gibi anormal koşullara maruz bırakılmamalıdır. Yüksek konsantrasyonda kimyasal buharlara uzun süre maruz kalmak ürün performansını etkileyebilir. Çalışma ortamının mümkün olduğunda kuru olduğundan emin olun; bugulaşmadan kaçının.



Tüm kurulumlar yerel sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine ve yerel elektrik standartlarına ve onaylanmış kodlara uygun olmalıdır. Bu ürün sadece ürün ve güvenlik önlemleri hakkında uzman bilgisi olan bir mühendis veya teknisyen tarafından kurulabilir.



Enerjili elektrikli parçalarla temastan kaçının. Ürünü bağlamadan, bakım yapmadan veya onarmadan önce daima güç kaynağının bağlantısını kesin.



Ürune her zaman uygun güç kaynağını bağlığınızdan ve uygun kablo boyutu ve özelliklerini kullandığınızdan emin olun. Tüm vidaların ve somunların iyice sıkıldığından ve sigortaların (varsayı) iyi takıldığından emin olun.



Ekipman ve ambalajların geri dönüşümü dikkate alınmalı ve bunlar yerel ve ulusal mevzuat / yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir.



Yanıtlanmayan herhangi bir sorunuz olması durumunda, lütfen teknik destekinizle iletişime geçin veya bir uzmana danışın.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

RTVS8 serisi transformatör fan hız kontrolörleri, çıkış voltajını değiştirerek beş adımda tek fazlı voltaj kontrollü motorların (115-230 VAC / 50-60 Hz) hızını düzenlemek için tasarlanmıştır. Otomatik transformatör (ler) ile donatılmıştır ve termal motor koruması için Modbus RTU iletişimi ve TK izleme özelliğine sahiptir. Ünite hem otomatik modda hem de manuel modda kontrol edilebilir. Manuel modda, ünite 5 adımlı bir kontrolör olarak işlev görür. Otomatik modda, ünite, ünitenin talebe dayalı havalandırma için kullanılmasına izin veren bir Sentera cihazına bağlanabilir.

ÜRÜN KODLARI

Ürün kodu	Besleme voltajı 115–230 VAC, Imax [A]	Sigorta (5*20 mm) [A]
RTVS8-15L22	1,5	T-2,5 A-H
RTVS8-25L22	2,5	T-4 A-H
RTVS8-35L22	3,5	T-5 A-H
RTVS8-50L22	5	T-8 A-H
RTVS8-75L22	7,5	T-10 A-H

AMAÇLANAN KULLANIM ALANI

- Havalandırma sistemlerinde voltaj kontrollü motorların (pompalar ve fanlar) fan hızı kontrolü
- Seralarda, hangarlarda ve ahırlarda talebe dayalı havalandırma
- Sıcaklık, bağıl nem, karbondioksit, hava kalitesi (TVOC), karbon monoksit veya azot dioksitem dayalı havalandırma. Modbus Tutma kaydı 18 üzerinden seçim yapılabilir
- İç mekan kullanımı için, yüzeye monte edilir

TEKNİK BİLGİLER

- Besleme gerilimi: 115–230 VAC / 50–60 Hz
- Modbus RTU iletişimi
- Termal motor koruması için TK izleme fonksiyonu
- DADCM üzerinden analog sinyal ile kontrol edilir
- Çalışma modları
 - ▶ Otomatik (düşükten yükseğe veya yüksekten düşüğe): Fan hızı, RJ45 ana soketine bağlı harici Sentera sensörü, DADCM 0–10 Volt modülü veya dijital potansiyometreden (SPV serisi) gelen girişe dayalıdır
 - ▶ Elle: Modbus Tutma Kaydı 12 üzerinden kullanıcı girişine dayalı fan hızı
- 5 saniyeden 10 dakikaya kadar seçilebilir çıkış güncelleme aralığı
- Voltaj musluklu ototransformatör (0 / 80 / 110 / 140 / 170 / 190 / 230 VAC için 230 VAC besleme gerilimi ve 0 / 40 / 55 / 70 / 85 / 95 / 115 VAC besleme için 115 VAC besleme gerilimi)
- LED durum göstergesi
- RJ45 konektörleri üzerinden Modbus RTU iletişimi
- Ayarsız çıkış (röle çıkış) 115 VAC veya 230 VAC (Imax 16 A, dirençli yük)
- Modbus RTU üzerinden yazılımı güncellemek için önyükleyici
- Kutu: plastik (R-ABS, UL94-V0, gri RAL 7035)
- Koruma standarı: IP54 (EN60529'a göre)
- Çalışma ortam koşulları:
 - ▶ Sıcaklık: -10–35 °C
 - ▶ Bağıl nem: % 5–85 rH (yoğuşmasız)

STANDARTLAR

- Alçak Gerilim Direktifi 2014/35/EC:
 - ▶ EN 60529:1991 Muhafazalar tarafından sağlanan koruma dereceleri (IP Kodu AC:1993'den EN 60529'a değişiklik)



- ▶ EN 60730-1:2011 Ev ve benzeri kullanıcılar için otomatik elektrik kontrolleri - Bölüm 1: Genel gereksinimler
- EMC Direktifi 2014/30/EC:
 - ▶ EN 60730-1:2011 Ev ve benzeri kullanıcılar için otomatik elektrik kontrolleri - Bölüm 1: Genel gereksinimler
 - ▶ EN 61000-6-1: 2007 Elektromanyetik uyumluluk (EMC) - Bölüm 6-1: Genel standartlar - Konut, ticari ve hafif endüstriyel ortamlar için sağlıklı ortamlar
 - ▶ EN 61000-6-3:2007 Elektromanyetik uyumluluk (EMC) - Bölüm 6-3: Genel standartlar - Konut, ticari ve hafif endüstriyel ortamlar için emisyon standardı A1:2011 ve AC:2012'den EN 61000-6-3'e
- RoHs Direktifi 2011/65/EC

KABLOLAMA VE BAĞLANTILAR

Kablolama ve bağlantılar		
Terminal bloğu		
N	MOTOR	Motora düzenlenmiş çıkış, nötr
L		Motora düzenli çıkış, hat
Pe	RÖLE	Koruyucu topraklama terminali
N		Manuel olarak (AÇIK/KAPALI) veya Modbus Holding kaydı 19 ve 15 aracılığıyla otomatik olarak ayarlanabilen regüle edilmemiş çıkış
L	GİRİŞ	Güç kaynağı, nötr
TK		Güç kaynağı, faz (230 VAC / 50–60 Hz)
TK		Giriş - Termal motor koruması için TK izleme fonksiyonu
2 - RJ45 ana soket - ihtiyaca dayalı kontrol için bir Sentera sensör-vericiyi veya manuel kontrol için bir dijital potansiyometreyi bağlamak için		
Pim 1	24 VDC	Besleme gerilimi
Pim 2		
Pim 3	A	Modbus RTU iletişim, sinyal A
Pim 4		
Pim 5	/B	Modbus RTU iletişim, sinyal /B
Pim 6		
Pim 7	GND	Topraklama, besleme gerilimi
Pim 8		
3 - RJ45 ağ geçidi - bilgisayarı 3SModbus yazılımına bağlamak için, Sentera internet ağ geçidi veya BMS sistemi		
Pim 1		Bilgisayarınıza bağlanmayın
Pim 2		
Pim 3	A	Modbus RTU iletişim, sinyal A
Pim 4		
Pim 5	/B	Modbus RTU iletişim, sinyal /B
Pim 6		
Pim 7		Bilgisayarınıza bağlanmayın
Pim 8		

DİKKAT

Uygun çapta kablolar kullanıldığınızdan emin olun.

ADIM ADIM MONTAJ TALİMATLARI


Ünitesi monte etmeye başlamadan önce dikkatlice okuyun "Güvenlik ve Önlemler" ve aşağıdaki adımları izleyin: Kurulum için pürüzsüz, sağlam bir yüzey seçin (duvar, panel vb.).

Şu adımları izleyin:

1. Ön kapağı sökün ve kutuyu açın. LED'leri baskılı devre kartına bağlayan düz kabloya dikkat edin.
2. Verilen vidaları ve dübelleri kullanarak ünitesi duvara veya panele sabitleyin. Doğru montaj konumuna ve ünite montaj boyutlarına dikkat edin. (Bkz. **Şek. 1 Montaj boyutları** ve **Şek. 2 Montaj konumu**).
3. Çalışma sıcaklığını en aza indirmek için aşağıdaki talimatlara dikkat edin:
 - 3.1 Hem duvar / tavan ile cihaz arasında hem de iki cihaz arasındaki mesafelere dikkat edin, bakınız **Şek. 2**. Kontrol ünitesinin yeterli havalandırılmasını sağlamak için her tarafta açıklık bırakılmalıdır.
 - 3.2 Cihazı kurarken, lütfen ne kadar yükseğe kurarsanız, cihazın o kadar fazla ısınacağını unutmayın. Örneğin, teknik odada doğru montaj yüksekliği büyük önem taşımaktadır. Kontrol cihazını ısıtma ekipmanının veya ısı kaynaklarının üzerine kurmayın.
 - 3.3 Maksimum ortam sıcaklığına uyulamıyorsa, lütfen ekstra mekanik havalandırma / soğutma sağlayın.

Yukarıda listelenen kurallara uyulmaması, hizmet ömrünü kısaltabilir ve üreticiyi herhangi bir sorumluluktan kurtarır.

Şek. 1 Montaj boyutları

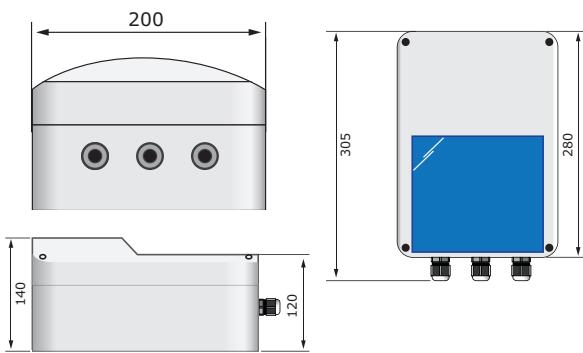

Şek. 2 Montaj konumu


Doğru	Yanlış

4. Kabloları kablo raktarlarından geçirin ve kablolarmayı bağlantı şemasına göre yapın (bkz. **Şek. 3**) ve yukarıdaki "**Kablolama ve bağlantılar**" bölümündeki bilgilere bağlı kalın.
 - 4.1 Güç kaynağı hattını bağlayın (L, N terminalleri GİRİŞ ve PE olarak işaretlenmiştir);
 - 4.2 Motor terminallerini bağlayın (L ve N, MOTOR ve Pe olarak işaretlenmiştir);
 - 4.3 Varsa, düzenlenmemiş çıkışı bağlayın (RÖLE olarak işaretlenmiş L ve N). Röle çıkış kontakları Normal Açık (NO) tip - 115-230 VAC beslemeli 16 A dirençlidir. Düzenlenmemiş çıkışın fonksiyonu, Tutma kaydı 19 aracılığıyla Modbus yoluyla seçilebilir. Varsayılan olarak (fabrika ayarı), düzenlenmemiş çıkış alarm koşullarını gösterir ve bir alarm göstergesi cihazını bağlamak için kullanılabilir - örneğin bir lamba, sesli uyarı vb.
 - 4.4 Termik motor korumasının izlenmesi için TK kontaktlarını motor TK terminallerine bağlayın.

DİKKAT

Tüm motor sürücülerinin şebeke elektriği tarafına bir emniyet izolörü / bağlantı kesme anahtarı takılmalıdır.

Şek. 3 Kablolama ve bağlantılar

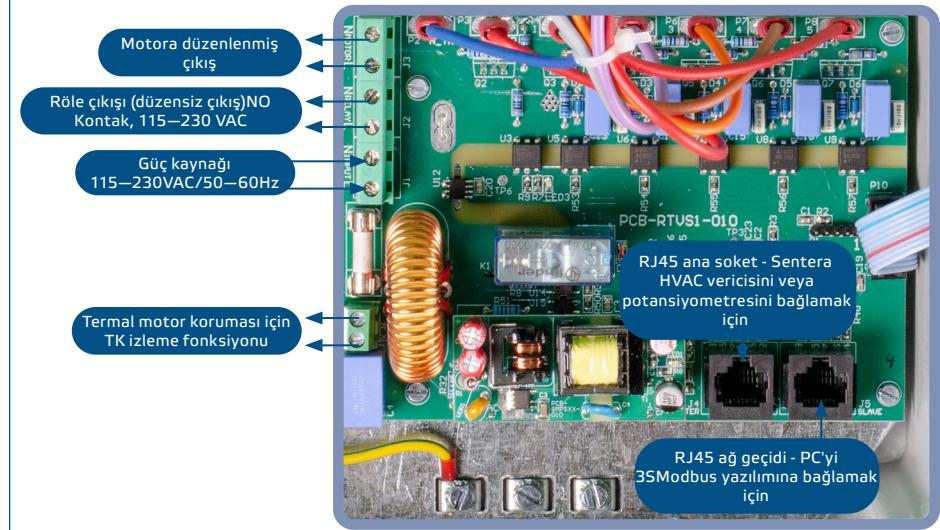

DİKKAT

Üniteye güç vermeden önce bağlantıların doğru olduğundan emin olun.

5. Kapağı kapatın ve vidalarla sabitleyin.
6. Kablo raktarlarını sıkın.
7. Şebeke bağlantısını açın.
8. Fabrika ayarlarını 3SModbus yazılımı veya Sensistant aracılığıyla istediğiniz ayarlara göre özelleştirin. Varsayılan fabrika ayarları için, bakınız *Modbus kayıt haritası*. İstenilen fan hızı, bağlı sensör çıkış değerine göre Modbus tutma kaydı 12 ile değiştirilebilir veya Modbus tutma kaydı 18 aracılığıyla otomatik olarak ayarlanabilir.

NOT

Modbus kayıt verilerinin tamamı için ürünün Modbus Kayıt Haritasına bakın. Bu, kayıt listesini içeren web sitesindeki ürün koduyla bağlantılı aynı bir belgedir. Daha önceki ürün yazılımı sürümlerine sahip ürünler bu listeye uyumlu olmayabilir.

Opsiyonel ayarlar

1. Otomatik modda, Modbus RTU iletişimli bir Sentera potansiyometresi RTVS8'e bağlanabilir. Opsiyonel DADCM analog giriş modülü aracılığıyla RTVS8 serisi, harici bir 0–10 Volt sinyal üzerinden kontrol edilebilir. İhtiyaca dayalı fan hızı kontrolü elde etmek için RTVS8, bir Sentera HVAC sensörü ile birlikte kullanılabilir. RTVS8'in bir Sentera HVAC vericisi ile kombinasyonu, fan hızını sıcaklık, bağıl nem, karbon dioksit, hava kalitesi (TVOC), karbon monoksit veya nitrojen dioksit fonksiyonlarında kontrol etmenizi sağlar. Kontrol edilen parametre RTVS8 Modbus tutma kaydı 18'de seçilebilir.
 Modbus Master konektörü için RJ45 kablosunu sıkıştırın ve prize takın. RTVS8'i bir Sentera vericisine, akıllı sensöre, sensör kontrolörüne veya potansiyometreye bağlamak için kullanılır. Olası kombinasyonlar için web sitemize danışın.
2. Modbus Slave konektörü için RJ45 kablosunu kıvrın ve prize takın. Modbus tutma kaydı 12 aracılığıyla izleme veya manuel kontrol için üniteyi bir PC'ye veya başka bir ana cihaza bağlamak için kullanılır. Bunu yapmak için Sentera'nın Modbus'tan USB'ye dönüştürücüsü CNVT-USB-RS485-V2'ye ihtiyacınız olacak. Bir Sentera cihazının parametrelerini Modbus RTU aracılığıyla değiştirmek veya izlemek için 3SMODBUS yazılımını kullanmanızı öneririz.
 3SMODBUS yazılımı ücretsizdir ve web sitemizden indirebilir: <https://www.sentera.eu/en/3SMCenter> bilgisayarınıza yüklenebilir ve kurulabilir. Modbus - USB dönüştürücü CNVT-USB-RS485-V2, bir Sentera cihazını bilgisayarınızın USB portuna bağlamanıza ve farklı parametreleri izlemenize veya ayarlamanıza olanak tanır. Bkz. **Uygulama örnekleri 1, 2, 3 ve 4.**

Uygulama örneği 1: Manuel mod - Modbus tutma kaydı 12 ile kontrol



Uygulama örneği 2: Otomatik mod - talebe dayalı havalandırma (yani sensörden giriş yoluyla kontrol)



Uygulama örneği 3: Otomatik mod - analog sinyal ile kontrol




Uygulama örneği 4: Otomatik mod - dijital potansiyometre ile kontrol




- 3.** Doğru iletişimini garantilemek için, NBT'nin Modbus RTU ağında sadece iki cihazda etkinleştirilmesi gereklidir. Gerekirse, NBT direncini 3SMODBUS veya Sensistant (Tutma kaydı 9) aracılığıyla etkinleştirin.

Örnek 1

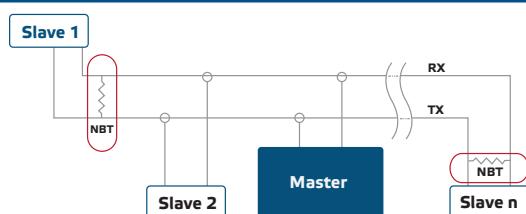

Örnek 2

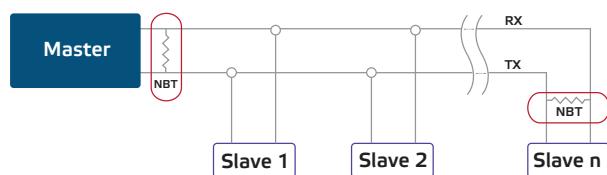
NOT

Bir Modbus RTU ağında, iki veri yolu sonlandırıcısının (NBT) etkinleştirilmesi gereklidir.


DİKKAT

Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın!

Gerilim adımları

Çıkış gerilimlerinin standart konfigürasyonu aşağıda **Tablo 1**'de belirtildiği gibidir.

Tablo 1 Gerilim adımları

Adımlar	0	-	1	2	3	4	5
Kablolar	—	—	—	—	—	—	—
Düzenli çıkış [230 VAC]							
Voltajlar**	0	80*	110	140	170	190	230
Düzenli çıkış [115 VAC]							
Voltajlar**	0	40*	55	70	85	95	115


*Kullanılabilir ancak bağlı değil.

**5'ten fazla çıkış voltajı mevcutsa, dahili kablolamayı değiştirerek 5 adımı ayarlamak mümkündür.

Tablo 2 Gerilim adımları

Adımlar*	0	1	2	3	4	5
Otomatik ileri modu varsayılan değerleri	% 0	% 17	% 34	% 51	% 68	% 85
Otomatik geri modu varsayılan değerleri	-	% 0	% 75	% 50	% 25	% 1

* Her seviye % 0 ile % 100 arasında bir değer olabilir.

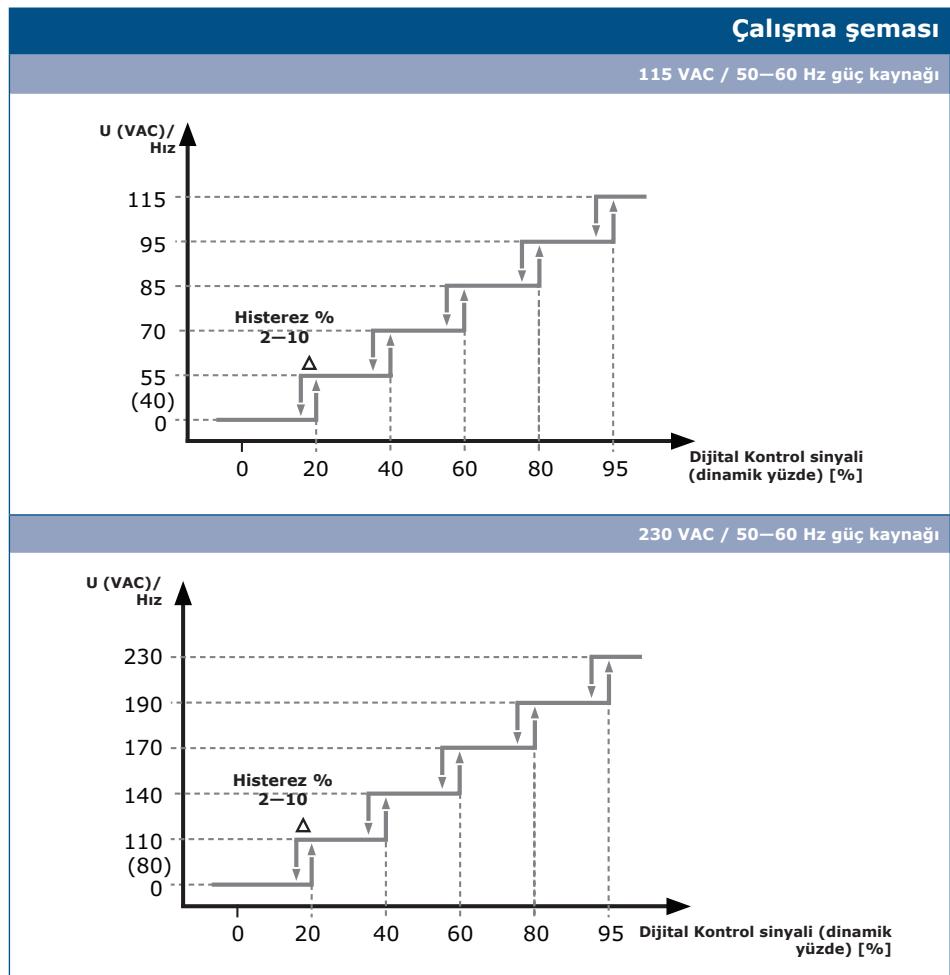

KULLANIM TALİMATLARI



NOT

Başlatma sırasında, cihazın başlatıldığını belirtmek için yeşil COM LED'i 15 saniye boyunca hızlı bir şekilde yanıp söner.



DİKKAT

- Üniteye güç vermeden önce bağlantıların doğru olduğundan emin olun.
- Şebeke besleme voltajının ürünün kabul edilebilir nominal maksimum akımı içinde olduğundan emin olun.

1. Herhangi bir güç kablosunu bağlamadan önce ana güç kaynağını kapatın.
2. İlgili ortam koşullarını ölçmek için bağlı sensörü uygun bölgeye kurun.
3. Modbus Tutma Kaydı 11 üzerinden çalışma modunu seçin. Varsayılan mod **Otomatik ileri mod'**dur.

3.1 Manuel mod

Değer, istenen çıkış adımını ayarlayabileceğiniz Holding Register 12 tarafından alınır (yukarıdaki **Tablo 1'deki** adımlara ve karşılık gelen voltajlara bakın.)

3.2 Otomatik modlar


Otomatik mod seçildiğinde, kontrolör RJ45 ana soketine bağlı sensör tarafından ölçülen değerlere göre beş hızı otomatik olarak değiştirir. İki otomatik mod vardır:

3.2.1 Otomatik ileri mod. Aşağıdaki operasyonel şemaya bakın:

Her seviye, aşağıdaki kısıtlamalarla % 0 ile % 100 arasında bir değer

alabilir: 0 = KAPALI, yani adım atlanır. Mesela: Adım 1 = % 17, Adım 2 = % 34, Adım 3 = % 0, Adım 4 = % 68, Adım 5 = % 85, % 34 ile % 68 arasında cihaz Adım 2'de ve % 68'in üzerinde olacaktır - Adım 4'te. Her adım eşiği, en az %11'lik farkla yukarıdaki ve aşağıdaki adımlarla sınırlıdır, bu nedenle histerezis %10'a ayarlandığında eşikler çakışmayacaktır. Mesela: Adım 1 = % 17, Adım 2 = % 34, Adım 3 = % 51, Adım 2 % 28 ile % 40 arasında değerler alabilir. Histerezis delta'sı asimetriktir ve giriş değeri yüksek değerlerden düşük değerlere geçerken geçerlidir. Cihaz, Δ değerini adım eşiğinden çıkaracak ve adım, elde edilen değerin altında değişecektir. Mesela: Adım 3 = % 51 eşiği, Histerez delta = % 2, Adım 3 % 51'in üzerinde AÇIK ve % 49'un altında KAPALI olacaktır. Min. Adım = 0 ve Maks. Adım = 5 olduğunda ileri anahtarlama moduna bir örnek aşağıdaki **Şek. 4**'te verilmiştir. Eşikler % 17'dir ve histerez delta'sı, Tutma Kaydı 16 aracılığıyla % 2 ile % 10 arasında ayarlanmıştır (bkz. **Şek. 4**).


Şek. 4 Otomatik mod "ileri": Düşükten yükseye hız

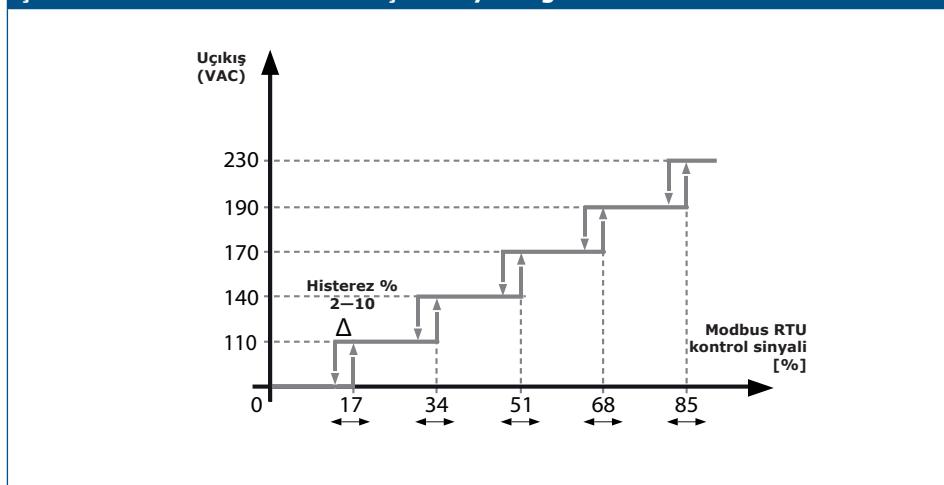

3.2.2 Otomatik ters mod. Aşağıdaki operasyonel digrama bakın:

Giriş değeri ne kadar yüksek olursa, çıkış o kadar düşük olur. 2'den 5'e kadar olan adımları içeren bir örnek için aşağıdaki çalışma şemasına bakın. Otomatik Geri Alma moduna bir örnek olarak, adım eşiği yapılandırması aşağıdaki gibidir: Adım 1 – % 0, Adım 2 – % 75, Adım 3 – % 50, Adım 4 – % 25, Adım 5 – % 1 (% 0,1 kadar düşük olabilir) aşağıdaki **Şek. 5**'te verilmiştir. Giriş değeri % 1'in üzerinde olduğunda, cihaz Adım 5'e, % 25'in üzerinde Adım 4'e, % 50'nin üzerinde Adım 3'e, % 75'in üzerinde ve % 100'e kadar Adım 2'ye geçer. Giriş değeri düştüğünde, histerez delta'sı eşik seviyesinden eksilttilir ve cihaz adımı değiştirir (bkz **Şek. 5**).

Şek. 5 Otomatik mod "ters": Yüksekten düşüge hız

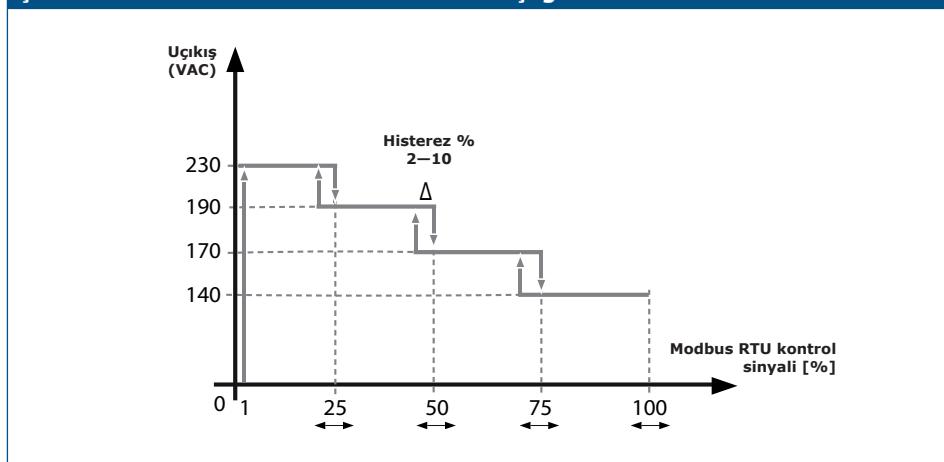

Belirli Modbus kayıtlarının açıklaması

Ünite, Modbus haritasında yazılı, fabrikada önceden ayarlanmış parametrelere sahiptir. Başka herhangi bir ayar olmadan çalışabilir. Ancak, ürün kombinasyonunuza bağlı olarak ayarlamamanız gerekebilecek bazı özel kayıtlar vardır. Bunlar aşağıdaki **Tablo 3**'de listelenmiştir.

Tablo 3 Gerilim adımları

Modbus tutma kayıtları		Açıklama	Değerler	Açıklama	
11	Kontrol Seti	Otomatik kontrol – sensörden değeri alır. Manuel Kontrol – kayıt 12'den değeri alır	0=Manuel mod; 1=Otomatik İleri modu; 2=Otomatik Ters modu	Ürünün kontrolünü yalnızca mevcut komutun değiştirilmesi bittiğinde değiştirmek mümkündür.	
13	Cıkış Güncellemme Aralığı	Cıkış otomatik güncellemek için gecikmesi	modda zaman	5 sn–600 sn	Bağlı sensörün değeri çok hızlı değişiyorsa, iki ardışık anahtarlama arasındaki sürenin kontrolünü sağlayan bu kayıttır.
16	Histerez deltası	Yukarı ve aşağı anahtarlama adımı yüzdesi arasındaki fark	% 2–10	Bu değer, ürün yüksek giriş değerinden düşük giriş değerine geçerken eşikten eksiltürlür. Histerez değeri % 2 – 10'dur, bu da % 20 eşigi için, "eşik – histerez" = % 18 Δ = % 2 anlamlına gelir.	
17	İletişim Kesik Çıkış Durumu	Modbus iletişimini kesildiğinde çıkışı ayarlayın	KAPALI; Seçilen son adım	0 = KAPALI olarak ayarlayın, Modbus Zaman Aşımı ayarı olduğunda, cihaz Zaman Aşımı ile karşılaşlığında - RTVS8 STOP moduna girer, çıkış da şu olur. 0. Üzaktaki sensörle iletişim kesilirse – cihaz 0 = KAPALI durumuna girer. Her iki iletişim de kesilirse, ürün KAPALI'ya geçer. 1 = Seçilen son adım olarak ayarlandığında, Modbus Zaman Aşımı oluşturulduğunda ve sensör bağlandıktan - ürün sensörden gelen girişle ilgili olarak çalışmaya devam eder, sensör iletişim kesilirse - ürün seçilen son adımda kalır. Her iki iletişim de kesilirse, cihaz seçilen son adımda kalır. Otomatik modlarda, kontrol/izleme istasyonu ile iletişim yoksa, sensör bağlıken ürün bağımsız olarak çalışmaya devam eder.	
18	Sensör çıkış kayıt değeri numarası	Cihaza giriş olarak hangi sensör çıkışının kullanılacağını seçin	Dijital potansiyometre; Sıcaklık Bağlı nem CO ₂ / CO eşdeğeri; CO ₂ / TVOC; NO ₂ ;	Sensör çıkış kayıt değeri numarası, cihaz anahtarlamasının kontrolü için hangi sensör değerinin alınacağını tanımlayan. Geçerli olan kısıtlamalar yalnızca Sentera Sensörleri ve SPV cihazı içindir. SPV cihazı bağlandığında bu değer otomatik olarak 1 olur ve diğer sensör bağlanana kadar değiştirilemez.	
21–25	Giriş değeri adım 1–5	Cıkış adımları 1–5'e geçmek için giriş değeri	% X giriş değerinde X çıkış adımlına geçer ve % X – Histerez delta (HR16) ayarında önceki adıma iner	Giriş Değeri Adım X – adımlar bu eşikler üzerinde etkinleştirilir. Kayıt değeri 0 ise – bu adım bir tutma adımı olarak atılır, ancak üst/adtıma geçmek için gereklse ara adım olarak kullanılır. Adım eşikleri arasındaki minimum fark % 11'dir, bu şekilde anahtarlama ve histerezin üst üste binmesi önlenir.	

KURULUMUN DOĞRULANMASI

Elektrikli cihazlarda çalışırken yalnızca yalıtımlı saplara sahip alet ve ekipmanları kullanın.

Güvenli çalışma, doğru kurulumu bağlıdır. Başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- Şebeke beslemesinin doğru şekilde bağlandığından.
- Elektrik çarpmasına karşı korunma sağlığından.
- Kabloloların uygun boyutta olduğundan ve sigorta ile korunduğuundan.
- Ünitenin etrafında yeterli hava akışı vardır.



Bu üniteye, yaralanmaya neden olabilecek veya hayatı tehlike oluşturabilecek kadar yüksek voltajlarda elektrik enerjisi verilir. Gerekli güvenlik önlemlerini alın.



Servis işleminden önce ünitenin elektrik bağlantısını kesin ve üniteye akan canlı akım olmadığını onaylayın.

DİKKAT

Kontrolörü doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın!

NAKLİYE VE DEPOLAMA

Darbelerden ve aşırı koşullardan kaçının; orijinal ambalajında saklayın.

GARANTİ VE KISITLAMALAR

Üretim hatalarına karşı teslimat tarihinden itibaren iki yıl. Yayın tarihinden sonra üründe yapılan her türlü modifikasyon ve değişikliklerden üretici sorumlu değildir. Üretici, bu verilerdeki herhangi bir baskı hatası ya da yanlıştan sorumlu değildir.

BAKIM

Normal koşullarda bu ürün bakım gerektirmez. Kirlendiye, kuru veya nemli bir bezle temizleyin. Çok kirli olması durumunda, aşındırıcı olmayan bir ürünle temizleyin. Bu gibi durumlarda, ünite güç kaynağından ayrılmalıdır. Üniteye sıvı girmemesine dikkat edin. Sadece tamamen kurduğunda beslemeye tekrar bağlayın.